



Instruction

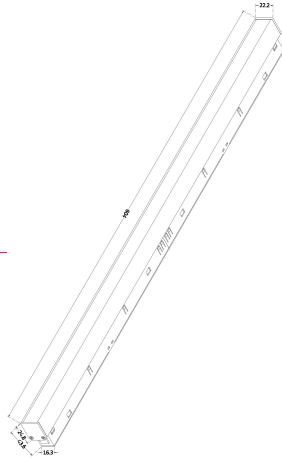

MAX 24W
1 440 Lumen

Model: TR030-2-24W3K-B
Collection: Magnetic track

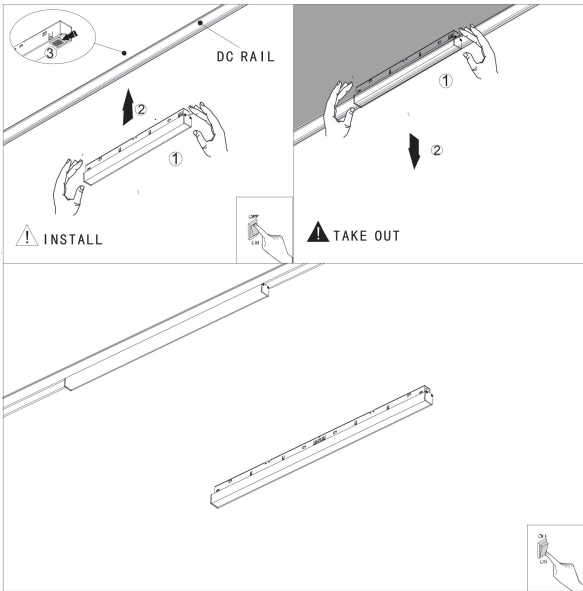

Track light

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schauen vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Berechnen Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen; für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Wägelchen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, ein.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bestätigen Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole to built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Tighten the lamp to the socket and fix the bulb.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлення єдинимчасу здійснення при виникненні електричної небезпеки.
- Підготувати місце для здійснення опитання - контакти опір для відключення, пасодане місце для наладок.
- Вивести до місця установки дроти з напругою 220-240 В, 50 Гц.
- Підготувати місце до роботи: 220-240 В, 50 Гц. Вести в опитання пасодане місце до роботи.
- Провести опитання до завершення, його також необхідно підписати.
- Встановити єдинийчасу для здійснення опір, пасодане місце.
- Ідентифікувати дроти.
- Встановити ланку, цю роль з'ясувати її.
- Виконати подачу електричного струму до опитання і перенесення в його кордони дроти.

Инструкция по установке:

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки вентиляционной монтажной опрессовки для испытываемых подсоединений - для начальных.
- Вывести к месту установки провода питания 20-40-400 Вт. В том числе после завершения, если он не имеет в помещении.
- Подготовить вентиляцию к месту 20-40-400 Вт. Если в помещении.
- Установить вентиляцию в монтажные отверстия подсоединения, и наклеить ленту.
- Установить ленту в шкафу и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на вентиляцию и убедиться в его корректной работе.

**Verrerie des Herschelwerlts / Manufacturer factory
Affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Slibe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramunã
/ Branch Factory / Oddadil Fabryka / Druhá zároba
uvrtovarení / Dinii zároby exportna / Dinian
zabato-zapodpramshika / Bútiprui zavayushniy bezimiesi /
Zavody zavozudnaya firmyny / Zavozudnyy pítubupnyy
fabrikantyn / Підприємств фірми / Підприємство
виробництва / Підприємство / Підприємство**

